

Állapotjelentés

DEKRA/THB488/20260918

Rendezés szerint

Megrendelő Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	THB488	Szerződészsám		Karosszéria típusa	Kombi	Sebességváltó típusa	6 sebességes mechanikus
Gyártmány	SEAT	Alvázsám	VSSZZKLZNR060142	Meghajtott kerék	Első kerék	Első forgalomba helyezés ideje	2022.06.13
Modell	Leon	Gyártási év	2022	A jármű színe	Fehér	Motor típusa	Diesel
Típus	-	Hengerűrtartalom	1.968 cm3	Teljesítmény	85 kW	Kilométeróra állása	213.865 km
Műszaki vizsga érvényessége	2028.06.13						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- Multifunkciós kormánykerék
- ESP / DSC
- ASD / EDS / ASR

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Tartalék kulcs
- Forgalmi engedély
- Jármű kézikönyv
- Pótkerék
- Kötelező felszerelés

Abronsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	205/55R16	5.00
JE	Könnyűfém	205/55R16	5.00
BH	Könnyűfém	205/55R16	5.00
JH	Könnyűfém	205/55R16	5.00
Pótkerék	Acél	125/70R18	3.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	112	113
Motorháztető	118	0
Első ajtó	127	132
Hátsó ajtó	140	145
Tető	137	0
Hátsó sárvédő	128	132
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	114	0

Utolsó szervizelés adatai

Típus Időpontja Km állás

Fénykép





Nem elfogadható hibák

Első vészháritó



Alkatrész

Első vészháritó


Sérülés megnevezése

Deformáció

Javítás módja

Fényezés

Motorháztető

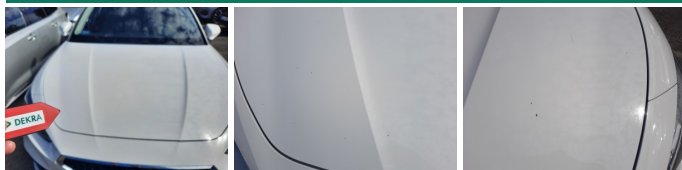

Alkatrész

Motorháztető

Sérülés megnevezése

Kőfelverődéses

Javítás módja

Fényezés

Első szélvédő



Alkatrész

Első szélvédő


Sérülés megnevezése

Törött

Javítás módja

Csere

Jobb hátsó oldalfal

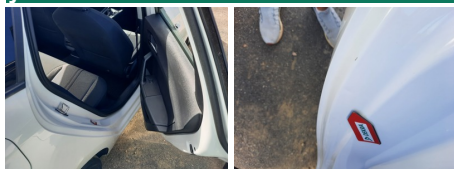

Alkatrész

Jobb hátsó oldalfal

Sérülés megnevezése

Horpadt

Javítás módja

Intelligens javítás

Csomagtérfedél

					
Alkatrész	Csomagtérfedél	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Hátsó vészháritó

					
Alkatrész	Hátsó vészháritó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Bal hátsó oldalfal

					
Alkatrész	Bal hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás

Fényezett elemek

No images or videos available.					
Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése		Javítás módja	Fényezés előkészítés

Megjegyzések

A futásteljesítmény értéke az átadásig változhat!

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	Szakértő	Szloboda István	Szemle időpontja	2026.09.17
--------------	------------	----------	-----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra. A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.