

Állapotjelentés

DEKRA/AEAT102/20260921

Rendezés szerint

Megrendelő Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AEAT102	Szerződésszám		Karosszéria típusa	Ferdehátú	Sebességváltó típusa	Automata
Gyártmány	BMW	Alvázsám	WBATA610309R87181	Meghajtott kerék	Összkerék	Első forgalomba helyezés ideje	2023.08.07
Modell	X5	Gyártási év	2023	A jármű színe	Zöld	Motor típusa	Hibrid
Típus	45e xDrive M Sport AT (PHEV)	Hengerűrtartalom	2.998 cm3	Teljesítmény	210 kW	Kilométeróra állása	95.603 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.08.07						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- Head-Up kijelző
- Elektromosan állítható ülések
- Nappali led menetfény
- Kárpit: bőr
- Függönylégzsák
- Parkolásegítő: kamera
- Kulcsnélküli indítás
- Vonóhorog
- Navigáció
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- Fűthető ülések elöl
- Led fényszóró
- Vezető- és utasoldali légzsák
- Parkolásegítő: első szenzorok
- Elektromos csomagtartó zárás
- Multifunkciós kormánykerék
- Tempomat
- Elektromosan állítható külső tükrök
- Közeledési tábla felismerő rendszer
- Led hátsó lámpák
- Oldallégzsák elöl
- Parkolásegítő: hátsó szenzorok
- Esőérzékelő
- Fűthető ülések elöl-hátul

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Jármű kézikönyv
- Tartalék kulcs
- Kötelező felszerelés
- Forgalmi engedély

Abronsok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Könnyűfém	275/45R20	7.00
JE	Könnyűfém	275/45R20	7.00
BH	Könnyűfém	305/40R20	7.00
JH	Könnyűfém	305/40R20	7.00


Festékvastagság [µm]


Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	65	69
Első ajtó	75	73
Hátsó ajtó	76	71
Hátsó sárvédő	109	101
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	94	0
Tető	88	0
Motorháztető	81	0

Utolsó szervizelés adatai

Típus Időpontja Km állás


Fénykép

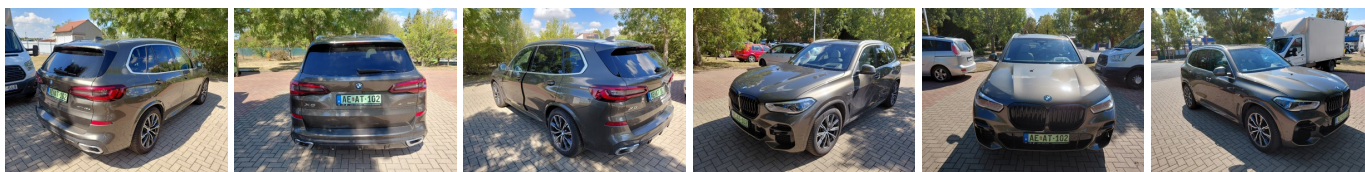

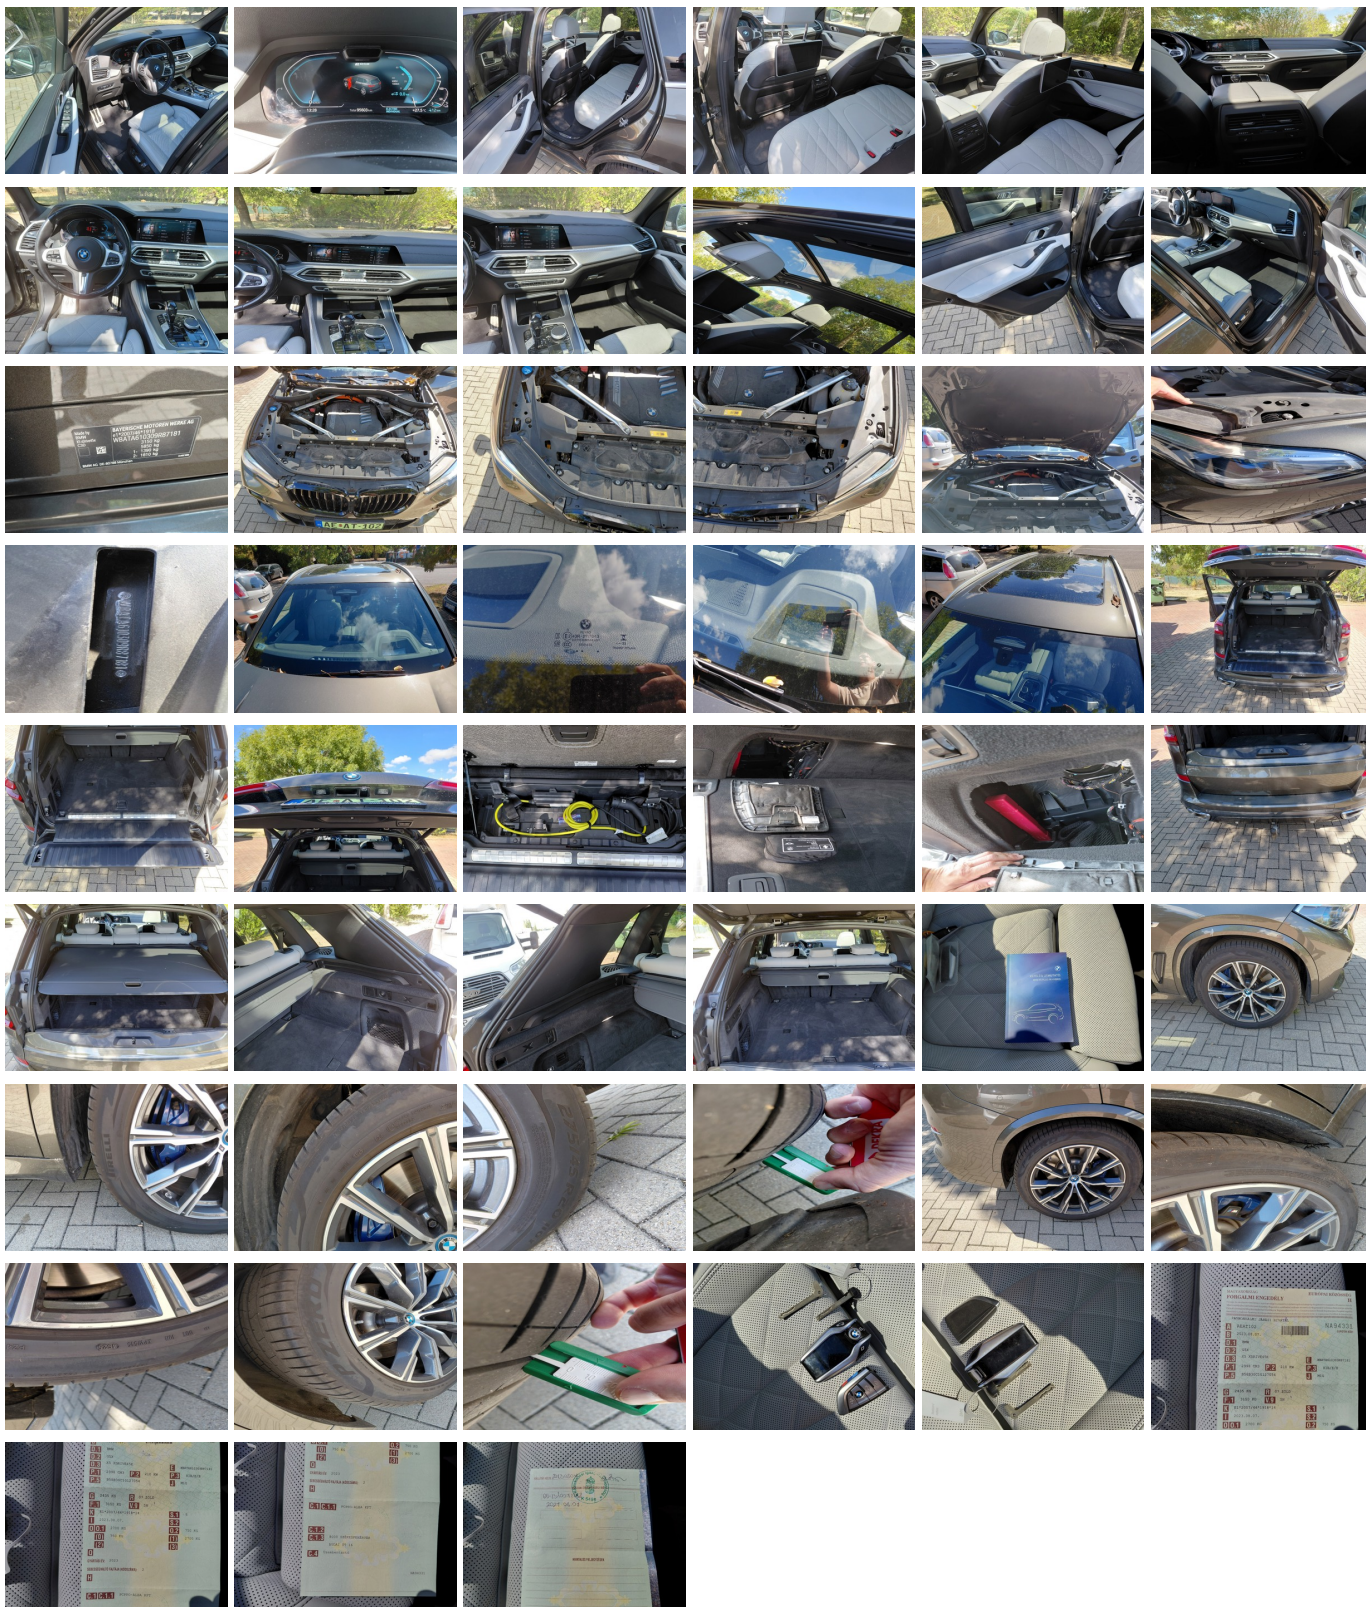

Nem elfogadható hibák

Motorháztető

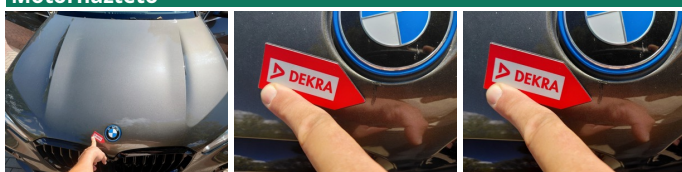

Alkatrész	Motorháztető	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés
-----------	--------------	---------------------	--------	---------------	----------

Jh.felni

					
Alkatrész	Jh.felni	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Csere

Jh.ajtó

					
Alkatrész	Jh.ajtó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Javítás és fényezés

Je.sárvédő ívdísléc

					
Alkatrész	Je.sárvédő ívdísléc	Sérülés megnevezése	Szakadt	Javítás módja	Csere

Jh.sárvédő ívdísléc

					
Alkatrész	Jh.sárvédő ívdísléc	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

No images or videos available.					
Alkatrész	Sérülés megnevezése			Javítás módja	Fényezés előkészítés

Megjegyzések

Szemle

Szemle helye	8000 Székesfehérvár Mártírok u.78 Márti	Szakértő	Tornyai Viktor	Szemle időpontja	2026.09.15
--------------	--	----------	----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra. A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.