

Állapotjelentés

DEKRA/AAKZ220/20260929

Rendezés szerint

Megrendelő Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AAKZ220	Szerződésszám		Karosszéria típusa	Ferdehátú	Sebességváltó típusa	Automata
Gyártmány	KIA	Alvázszerelés	KNAC481CPP5116577	Meghajtott kerék	Összerék	Első forgalomba helyezés ideje	2023.05.16
Modell	EV6	Gyártási év	2023	A jármű színe	Kék	Motor típusa	Elektromos
Típus	-	Hengerűrtartalom	cm3	Teljesítmény	239 kW	Kilométeróra állása	65.932 km
Műszaki vizsga érvényessége	2027.05.16						

Felszereltség

- Automata klíma/digitális
- Elektromosan állítható első és hátsó ablakok
- Multifunkciós kormánykerék
- ESP / DSC
- ASD / EDS / ASR
- Navigáció

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Tartalék kulcs
- Forgalmi engedély
- Jármű kézikönyv
- Kötelező felszerelés
- Gumiabroncs-javító készlet

Abronsok

Pozíció	Felni típusa	Méret	Menetméllység
BE	Könnyűfém	255/45R20	5.00
JE	Könnyűfém	255/45R20	5.00
BH	Könnyűfém	255/45R20	5.00
JH	Könnyűfém	255/45R20	5.00

Festékvastagság [µm]


Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	127	124
Motorháztető	114	0
Első ajtó	137	140
Hátsó ajtó	147	139
Tető	120	0
Hátsó sárvédő	110	120
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	114	0

Utolsó szervizelés adatai

Típus	Időpontja	Km állás
-------	-----------	----------

Fénykép



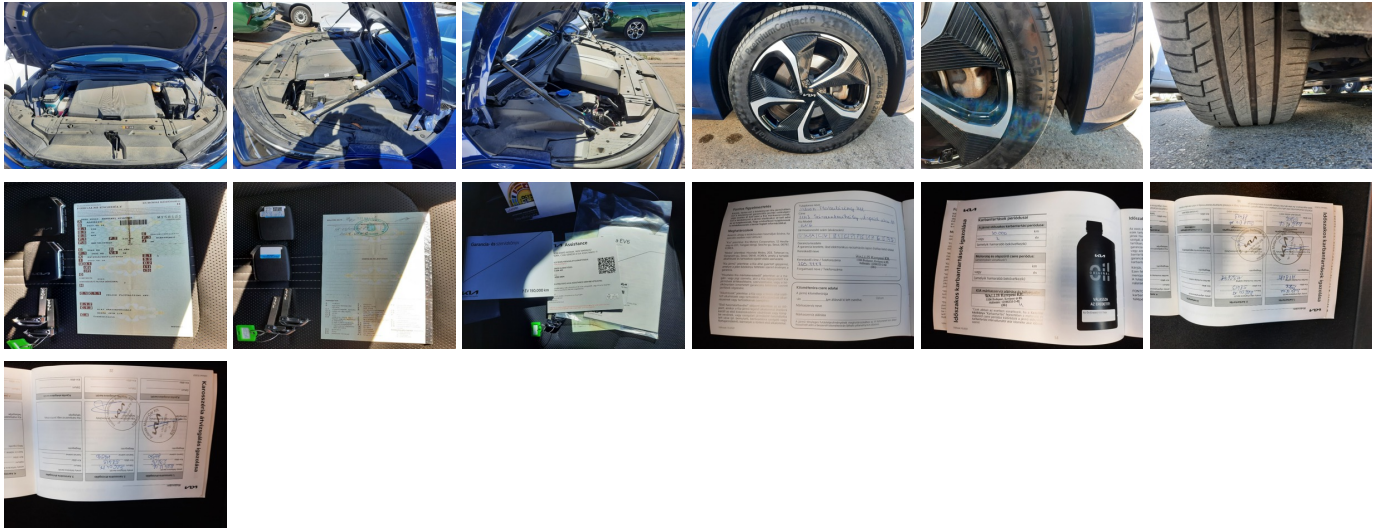

Nem elfogadható hibák

Utastér

Alkatrész	Utastér	Sérülés megnevezése	Foltos/szennyezett	Javítás módja	Tisztítás

Karosszéria

Alkatrész	Karosszéria	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Polírozás

Első vészháritó

Alkatrész	Első vészháritó	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Jobb hátsó oldalfal

Alkatrész	Jobb hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Karcos	Javítás módja	Fényezés

Csomagtérfedél fogantyú



Alkatrész

Csomagtérfedél fogantyú




Sérülés megnevezése

Törött

Javítás módja

Csere

Bal első ajtó

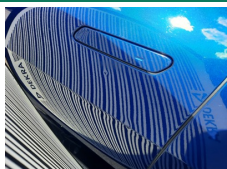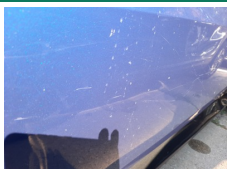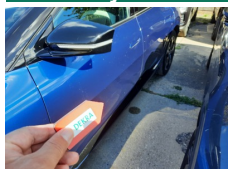

Alkatrész

Bal első ajtó

Sérülés megnevezése

Karcos

Javítás módja

Fényezés

Jobb első ajtó



Alkatrész

Jobb első ajtó




Sérülés megnevezése

Karcos

Javítás módja

Fényezés

Bal hátsó ajtó

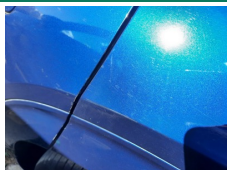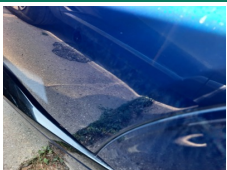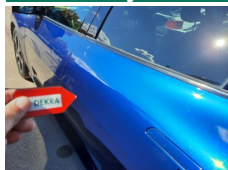

Alkatrész

Bal hátsó ajtó


Sérülés megnevezése

Karcos

Javítás módja

Fényezés

Bal hátsó oldalfal

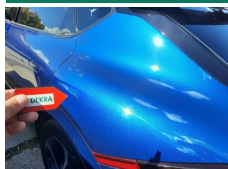

Alkatrész

Bal hátsó oldalfal



Sérülés megnevezése

Karcos

Javítás módja

Fényezés

Hátsó vészharító

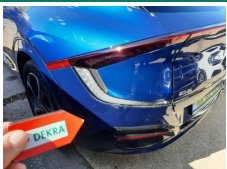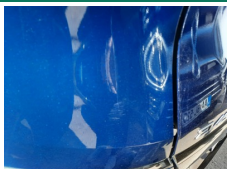

Alkatrész

Hátsó vészharító

Sérülés megnevezése

Karcos

Javítás módja

Fényezés

Jobb hátsó ajtó



Alkatrész

Jobb hátsó ajtó

Sérülés megnevezése

Karcos

Javítás módja

Fényezés

Tetőlemez



Alkatrész	Tetőlemez	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás
-----------	-----------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Fényezett elemek

No images or videos available.

Alkatrész	Fényezett elemek	Sérülés megnevezése	Javítás módja	Fényezés előkészítés
-----------	------------------	---------------------	---------------	----------------------

Megjegyzések

A gépjármű szinte teljes karosszériája karcos.
Teljes polírozása szükséges. A művelet után műhelykörülmények között felülvizsgálandó a fényezés az esetleges további javítások tekintetében!

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	Szakértő	Szloboda István	Szemle időpontja	2026.09.23
--------------	------------	----------	-----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.