

Állapotjelentés

DEKRA/AEMQ213/20260929

Rendezés szerint

Megrendelő Nelson Flottalizing Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	AEMQ213	Szerződésszám		Karosszéria típusa	Dobozos zárt	Sebességváltó típusa	6 sebességes mechanikus
Gyártmány	OPEL	Alvázszám	W0VEFYHP2PJ933356	Meghajtott kerék	Első kerék	Első forgalomba helyezés ideje	2024.06.18
Modell	Combo	Gyártási év	2023	A jármű színe	Fehér	Motor típusa	Diesel
Típus	-	Hengerűrtartalom	1.499 cm3	Teljesítmény	96 kW	Kilométeróra állása	170.980 km
Műszaki vizsga érvényessége	2028.06.18						

Felszereltség

- Manuális klíma
- Elektromosan állítható első ablakok
- Multifunkciós kormánykerék
- ESP / DSC
- ASD / EDS / ASR

Dokumentáció

- Eredeti kulcs
- Tartalék kulcs
- Forgalmi engedély
- Pótkerék
- Kötelező felszerelés

Abroncok

Pozíció	Felni típusa	Méretek	Menetmélység
BE	Acél	205/60R16	7.00
JE	Acél	205/60R16	7.00
BH	Acél	205/60R16	7.00
JH	Acél	205/60R16	7.00
Pótkerék	Acél	205/60R16	7.00

Festékvastagság [µm]

Alkatrész	Bal érték	Jobb érték
Első sárvédő	109	106
Motorháztető	104	0
Első ajtó	119	111
Hátsó ajtó	109	120
Tető	119	0
Hátsó sárvédő	118	122
Csomagtérfedél / Hátsó ajtó	115	102

Utolsó szervizelés adatai

Típusa Időpontja Km állás


Fénykép






Nem elfogadható hibák

Váltórudazat

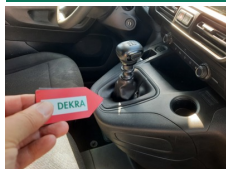


Alkatrész	Váltórudazat	Sérülés megnevezése	Nem megfelelő	Javítás módja	Javítás
-----------	--------------	---------------------	---------------	---------------	---------

Jobb első ülés támla

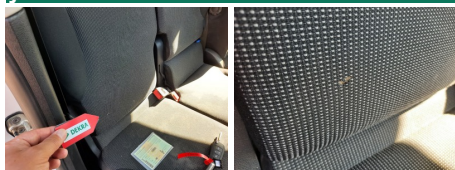

Alkatrész	Jobb első ülés támla	Sérülés megnevezése	Megégett	Javítás módja	Csere
-----------	----------------------	---------------------	----------	---------------	-------

Első szélvédő

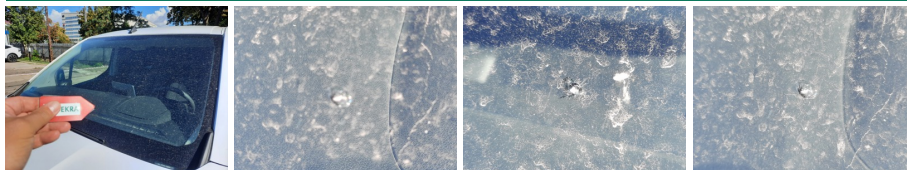

Alkatrész	Első szélvédő	Sérülés megnevezése	Törött	Javítás módja	Csere
-----------	---------------	---------------------	--------	---------------	-------

Bal hátsó oldalfal



Alkatrész	Bal hátsó oldalfal	Sérülés megnevezése	Horpadt	Javítás módja	Intelligens javítás
-----------	--------------------	---------------------	---------	---------------	---------------------

Megjegyzések

A váltórudazat és/vagy a kulissza törött. A javítási kalkuláció szakműhelyben, megbontás után pontosítandó!

Szemle

Szemle helye	Bp. Fék u.	Szakértő	Szloboda István	Szemle időpontja	2026.09.23
--------------	------------	----------	-----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.
A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.
A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.
A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.